

例11

発生状況

1個のクランプで大きさの違う、鋼板2枚を縦つり用クランプSL型1台(1点つり)で、重ねつりしたところ長い方のつり荷が先に着床したために短い方のつり荷がクランプから外れて落ちた。



SL型

原因

重ねつりによる落下


他の要因

1点つり


類似機種

RS型・RST型
SLT型・E型・WOL型

1

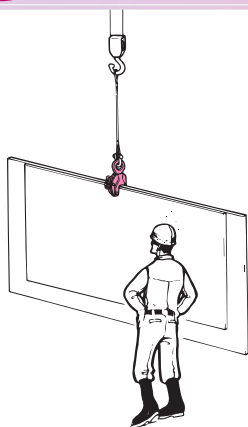


2

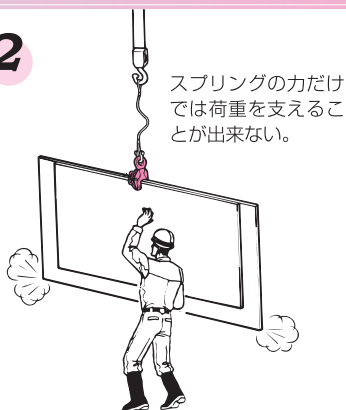

スプリングの力だけでは荷重を支えることが出来ない。

対策

- 重ねつりの厳禁。
- 1枚2点つりの厳守。

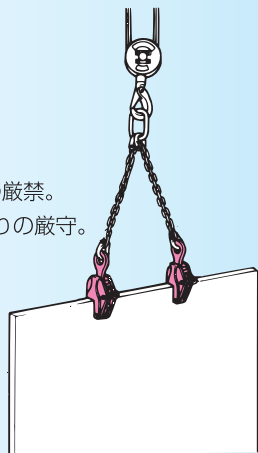

3

