

例12

発生状況

クレーンフック1個で材料2枚を縦張り用クランプSL型で共張りしたところ、1枚の板が先に着床し2枚目が着床した時、クランプ同士が接触し、先に着床したほうのクランプがすり荷から外れ、すり荷が倒れた。



SL型

原因

共張りによるすり荷の落下


他の要因

部材の衝撃荷重、1点すり


類似機種

RS型・RST型
SLT型・E型・WOL型


1

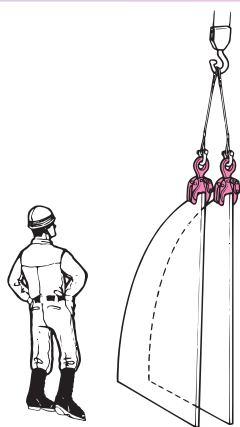

2

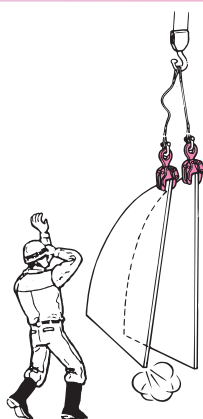

3

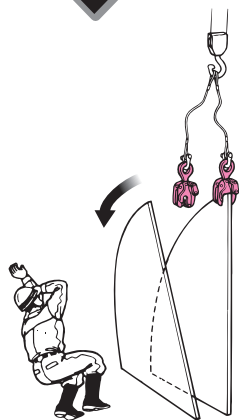

対策

- 共張り禁止。
- ねじ式クランプを併用して、2点つりを厳守する。
- つり荷の落下・転倒範囲内立入厳禁。

