

例22

発生状況

形鋼縦つり用クランプAC型で2点つりで形鋼を
引き起し反転中、つり荷からクランプが外れた。



AC型


原因

クランプ選定間違いによる落下


他の要因

クランプ使用方法の誤り

1

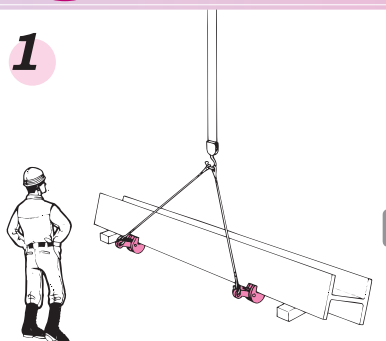

2

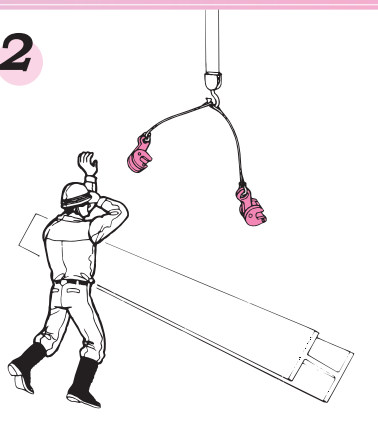

対策

- 引き起こし後、クランプを反対側に付け替えて引き倒し（反転装置等を用いる）を行うこと。（1回で180°反転禁止）




G型

SBB型



- 形鋼の反転には横つりクランプ又は、ネジ式クランプをご使用下さい。

AC型クランプではつり荷重の方向によってクランプ力が作用しない角度があります。荷重方向に注意してご使用下さい。

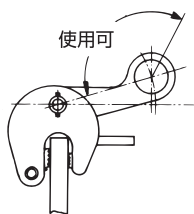

使用可

×

クランプしない

