

例25

発生状況

横つり用クランプVAR型1台(1点つり)にて、H形鋼を反転させるために、つり環側を下にしてクランプをつり荷に取り付けたことと差込不足が原因で、クレーンの巻上げと同時にクランプがつり荷から外れ、つり荷が落下した。



VAR型

類似機種

G型・AMS型・VA型
VAS型・VAN型


原因

差し込み不足による落下、使用方法の誤り


他の要因

1点つり


1

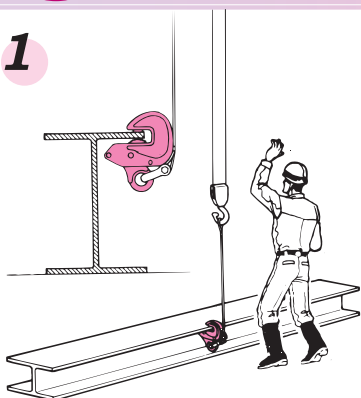


2

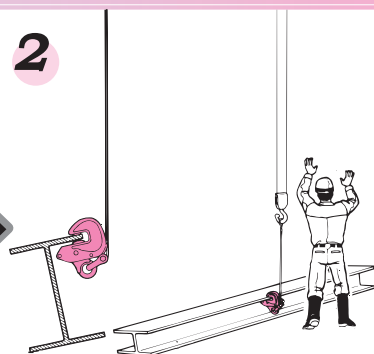

3

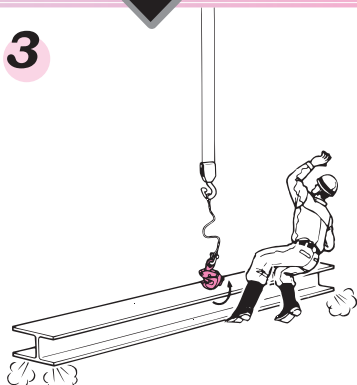

対策

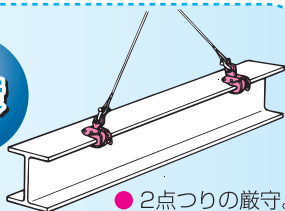

- 2点つりの厳守。
- 正しい使用方法を厳守する。
- つり荷がクランプの開口部奥に当るまでしっかり差し込む。
- つり荷の落下・転倒範囲内立入禁止。
- 縦つりクランプを併用して型鋼の反転を行うこと。

