

例29

●つり下げ時

発生 状況

ガイドローラー取付作業時、ウインチとチェーンブロックで位置決め作業時、ねじ式クランプSBB型のつり穴2ヶの同時使用をし、又、増し締めを行わなかったため、梁のH形鋼に取り付けたSBB-3tonが外れ、ガイドローラーが落下した。

原因

取付方法の誤りによる落下

他の要因

増し締め、ウインチ、滑車等へ未対応




SBB型


類似機種

SBN型・SBb型

1

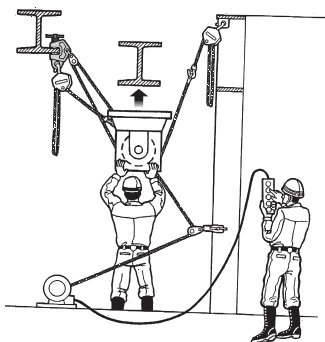


2

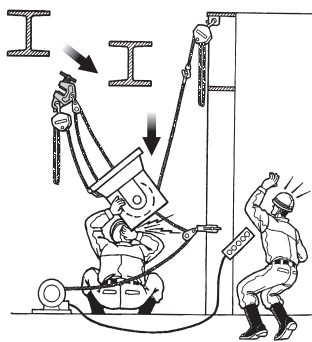

対策

増し締め

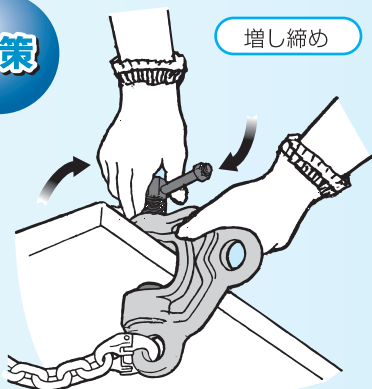

- 規定締付トルク以上で増し締めを行う。
(規定締付トルクは、ねじ式クランプマニュアルのP10～P14仕様表を参照。)
- 緊急点検の実施
- 講習会実施
- 安全作業用資料配布
- ねじ式クランプ使用基準見なおし
- つり荷の落下・転倒範囲内立入禁止