

例30

発生状況

厚膜塗装面を縦つり用クランプE型でつり上げた所、塗装が割れ、つり荷が落下した。



E型

類似機種

RS型・RST型
SL型・SLT型・WOL型


原因

取付方法の誤りによる落下


他の要因

使用条件の未確認

1

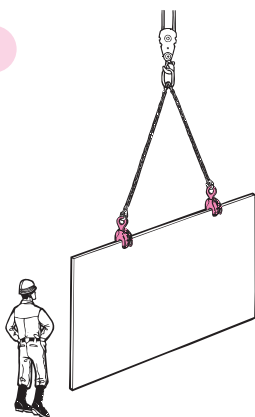


2

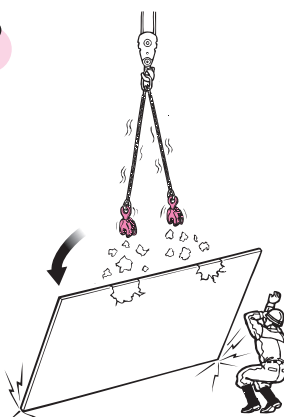

対策

- 塗装された鋼材等をつり上げる場合は、必ず旋回アゴおよびカム（組立リンク）を新品のものに交換してから、作業を行ってください。

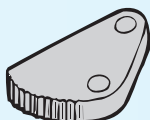

カム



旋回アゴ（ジョー）

- 片面の塗装厚さが0.2mm以上となる鋼材等にはクランプを使用しないでください。

