

例32

発生状況

勾配のついた部材を縦つり用クランプE型でつり上げたところ、つり荷からクランプが外れ、つり荷が落下した。



E型

類似機種

RS型・RST型・SL型
SLT型・WOL型


原因

取付方法の誤りによる落下


他の要因

使用条件の未確認、クランプの選定

1

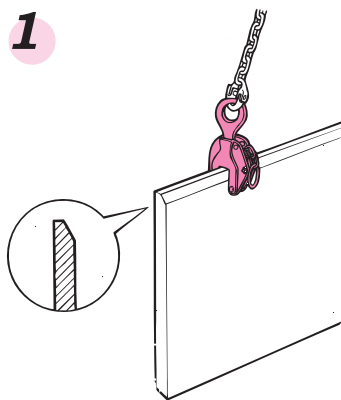

2

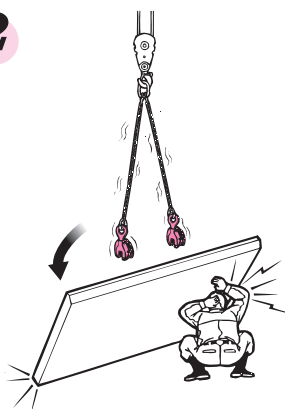


対策



10° 以上使用不可

つり荷のクランプ部が、
抜け勝手に10° 以上の
勾配のある部材には
使用しないでください。

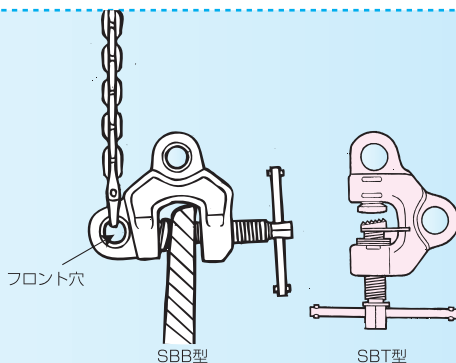

SBB型

SBT型

ねじ式クランプSBB型をご使用の場合、5° 以下の
勾配のついた部材のつり上げにおいては、フロント
穴でつり上げてください。又は勾配付材料専用ねじ
式クランプSBT型(勾配5°~10°)をご使用ください。