

例35

発生状況

5.3M×1.4M（厚み19mm）約1tの平板を縦つり用無傷クランプNEC-5tonを2台で引き起こし作業のためクランプをセット。クレーンを巻上げ、地切りして約0.5Mのところ
で1台のクランプが外れ、鋼材が引きずられ、もう一台のクランプも外れた。掛け幅角度が広すぎたため、クランプに横方向の力が働き、クランプ力が不足したため、つり荷からクランプが外れた。
またこの時ストッパーカムロックハンドルもセットしていなかった。



NEC型

類似機種


原因

使用方法の誤りによる落下


他の要因

クランプ選定間違い、つり角度不適切


1

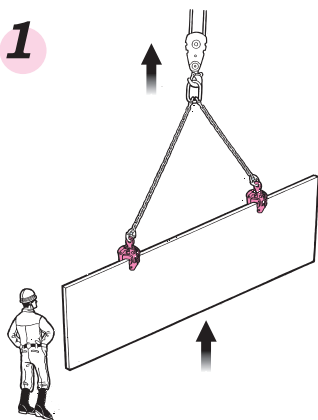

2

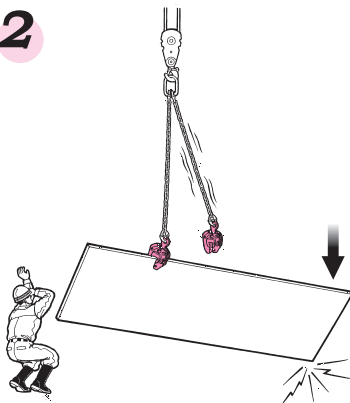


3

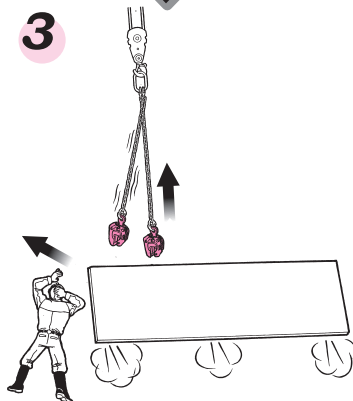

対策

- ロック装置は必ず作動させること。
- 正しい使用方法の講習
- 安全作業用資料配布

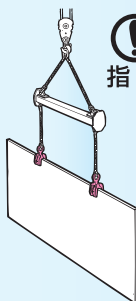

指示



禁止

20°以上